

0 10 20 30 40 50

DEVERO b


attuale


# LEGENDA

edif. pre 1950  
conservato

edif. pre 1950  
alterato

edif. post 1950

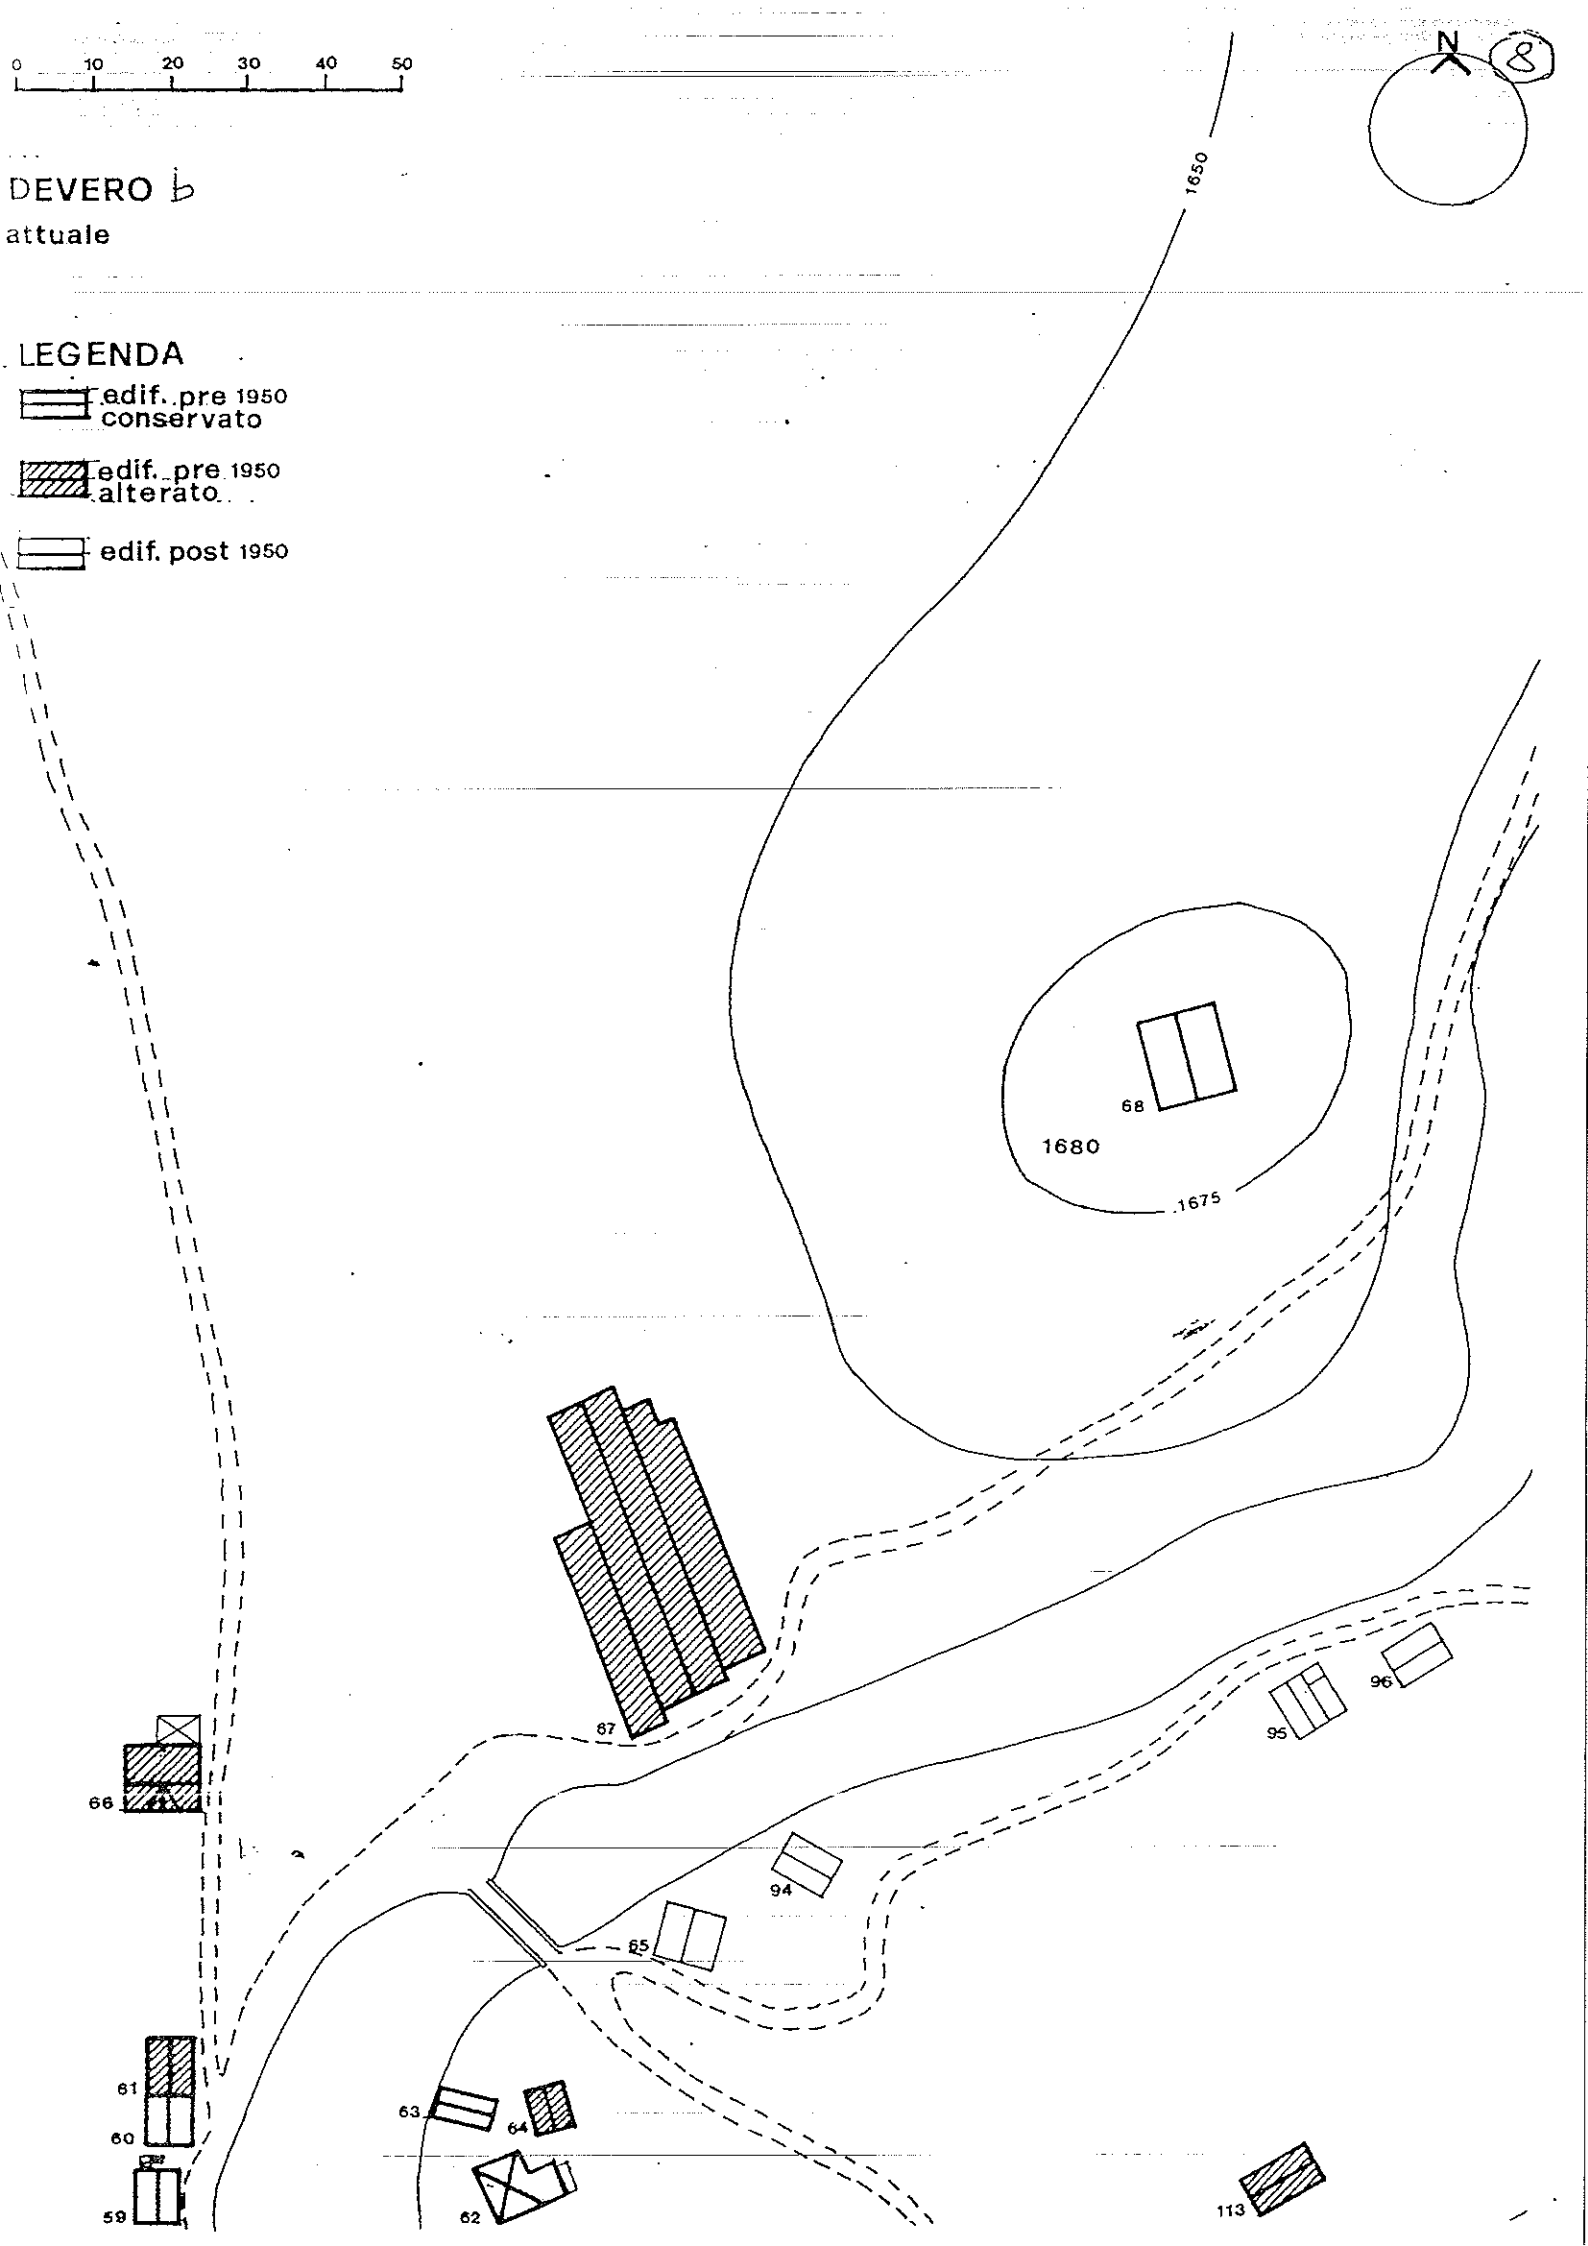

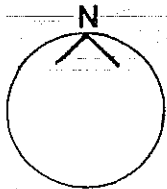






9

DEVERO *b*  
attuale

### LEGENDA

-  edif. pre 1950  
conservato
-  edif. pre 1950  
alterato
-  edif. post 1950

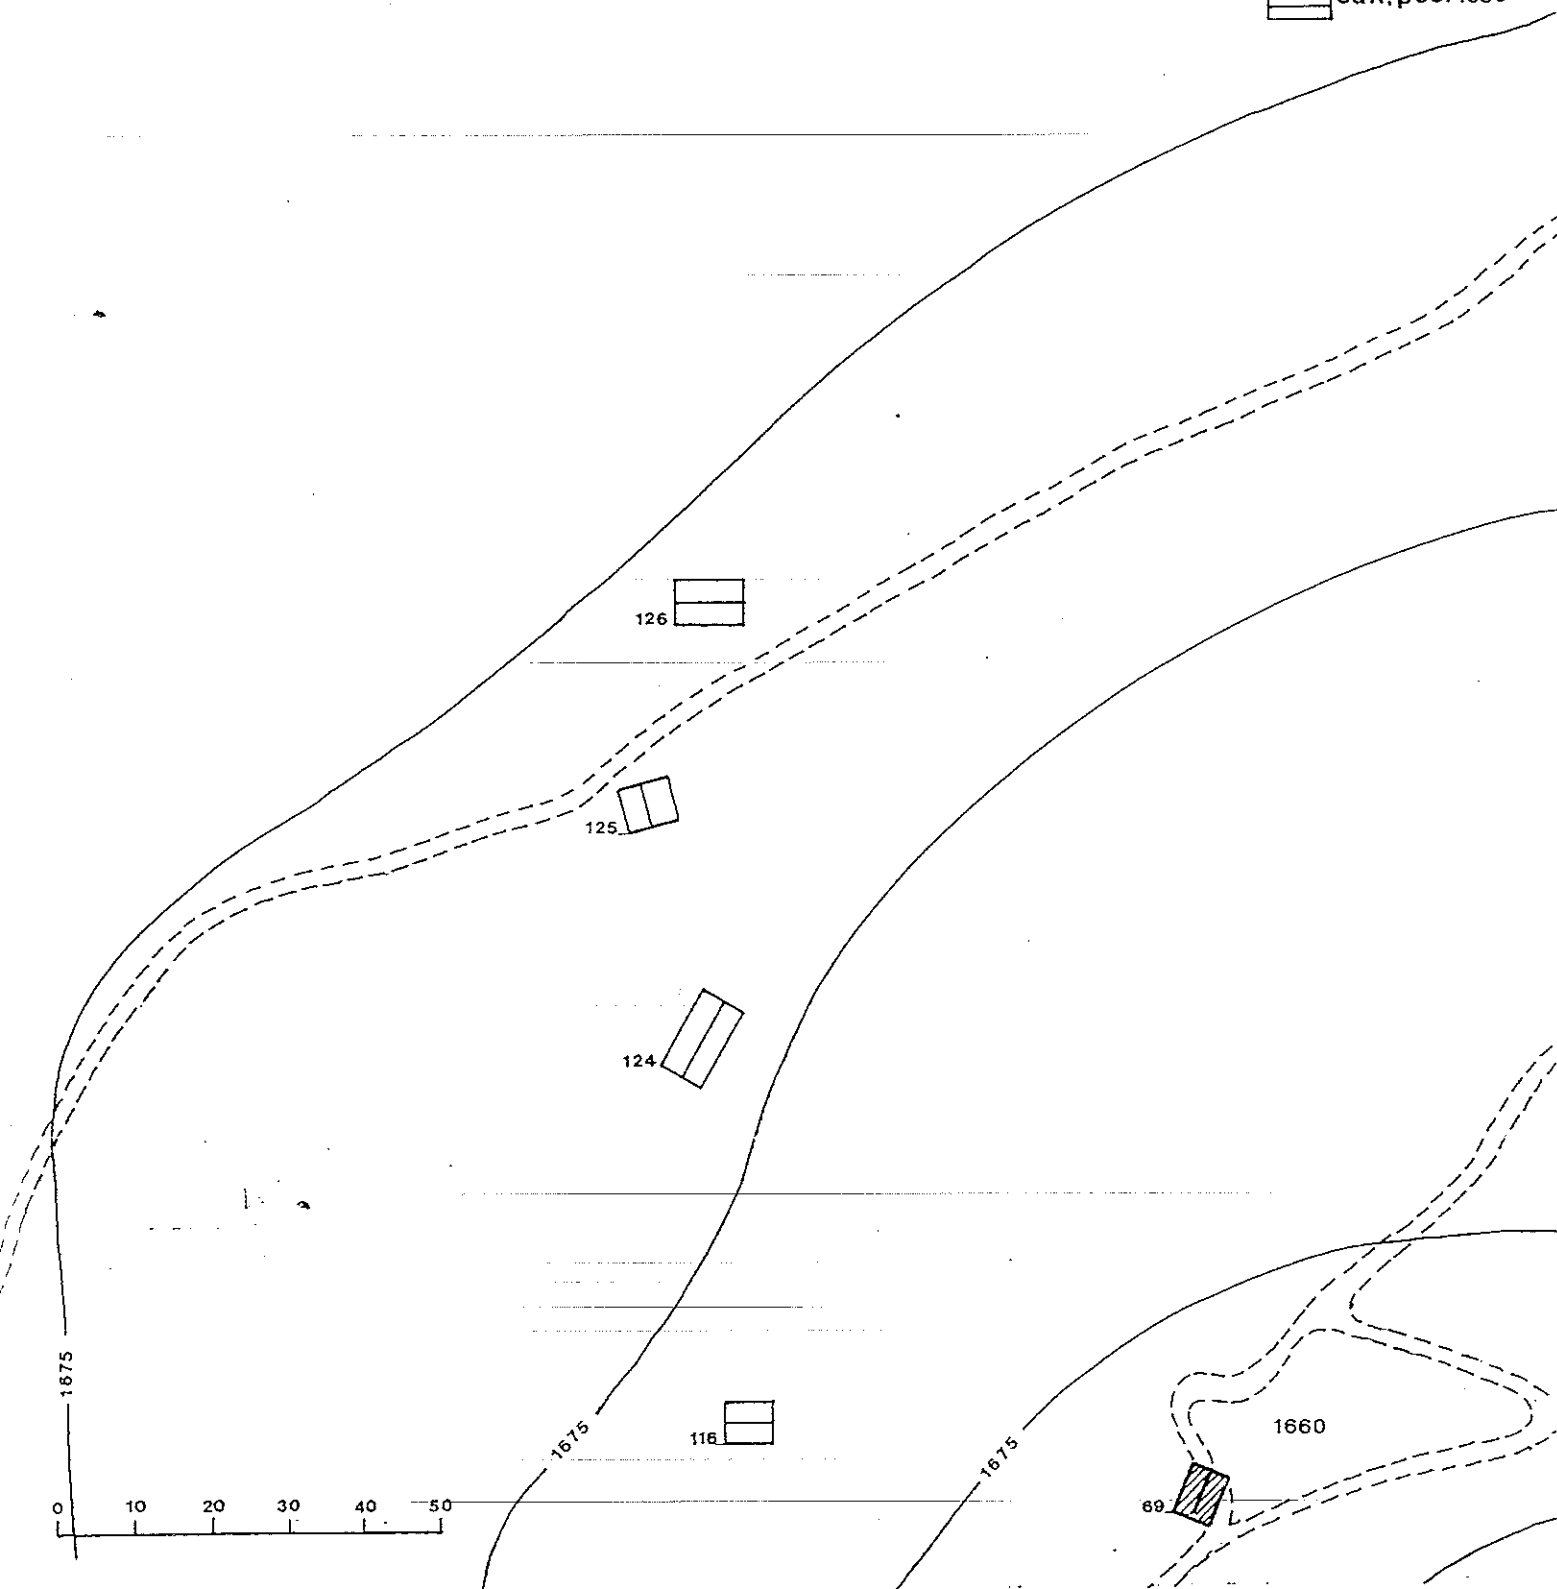

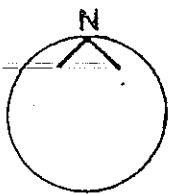


DEVERO <sup>10</sup> b


XIX sec.

(ipotesi)

LEGENDA

- abitazioni
- stalle/fienili

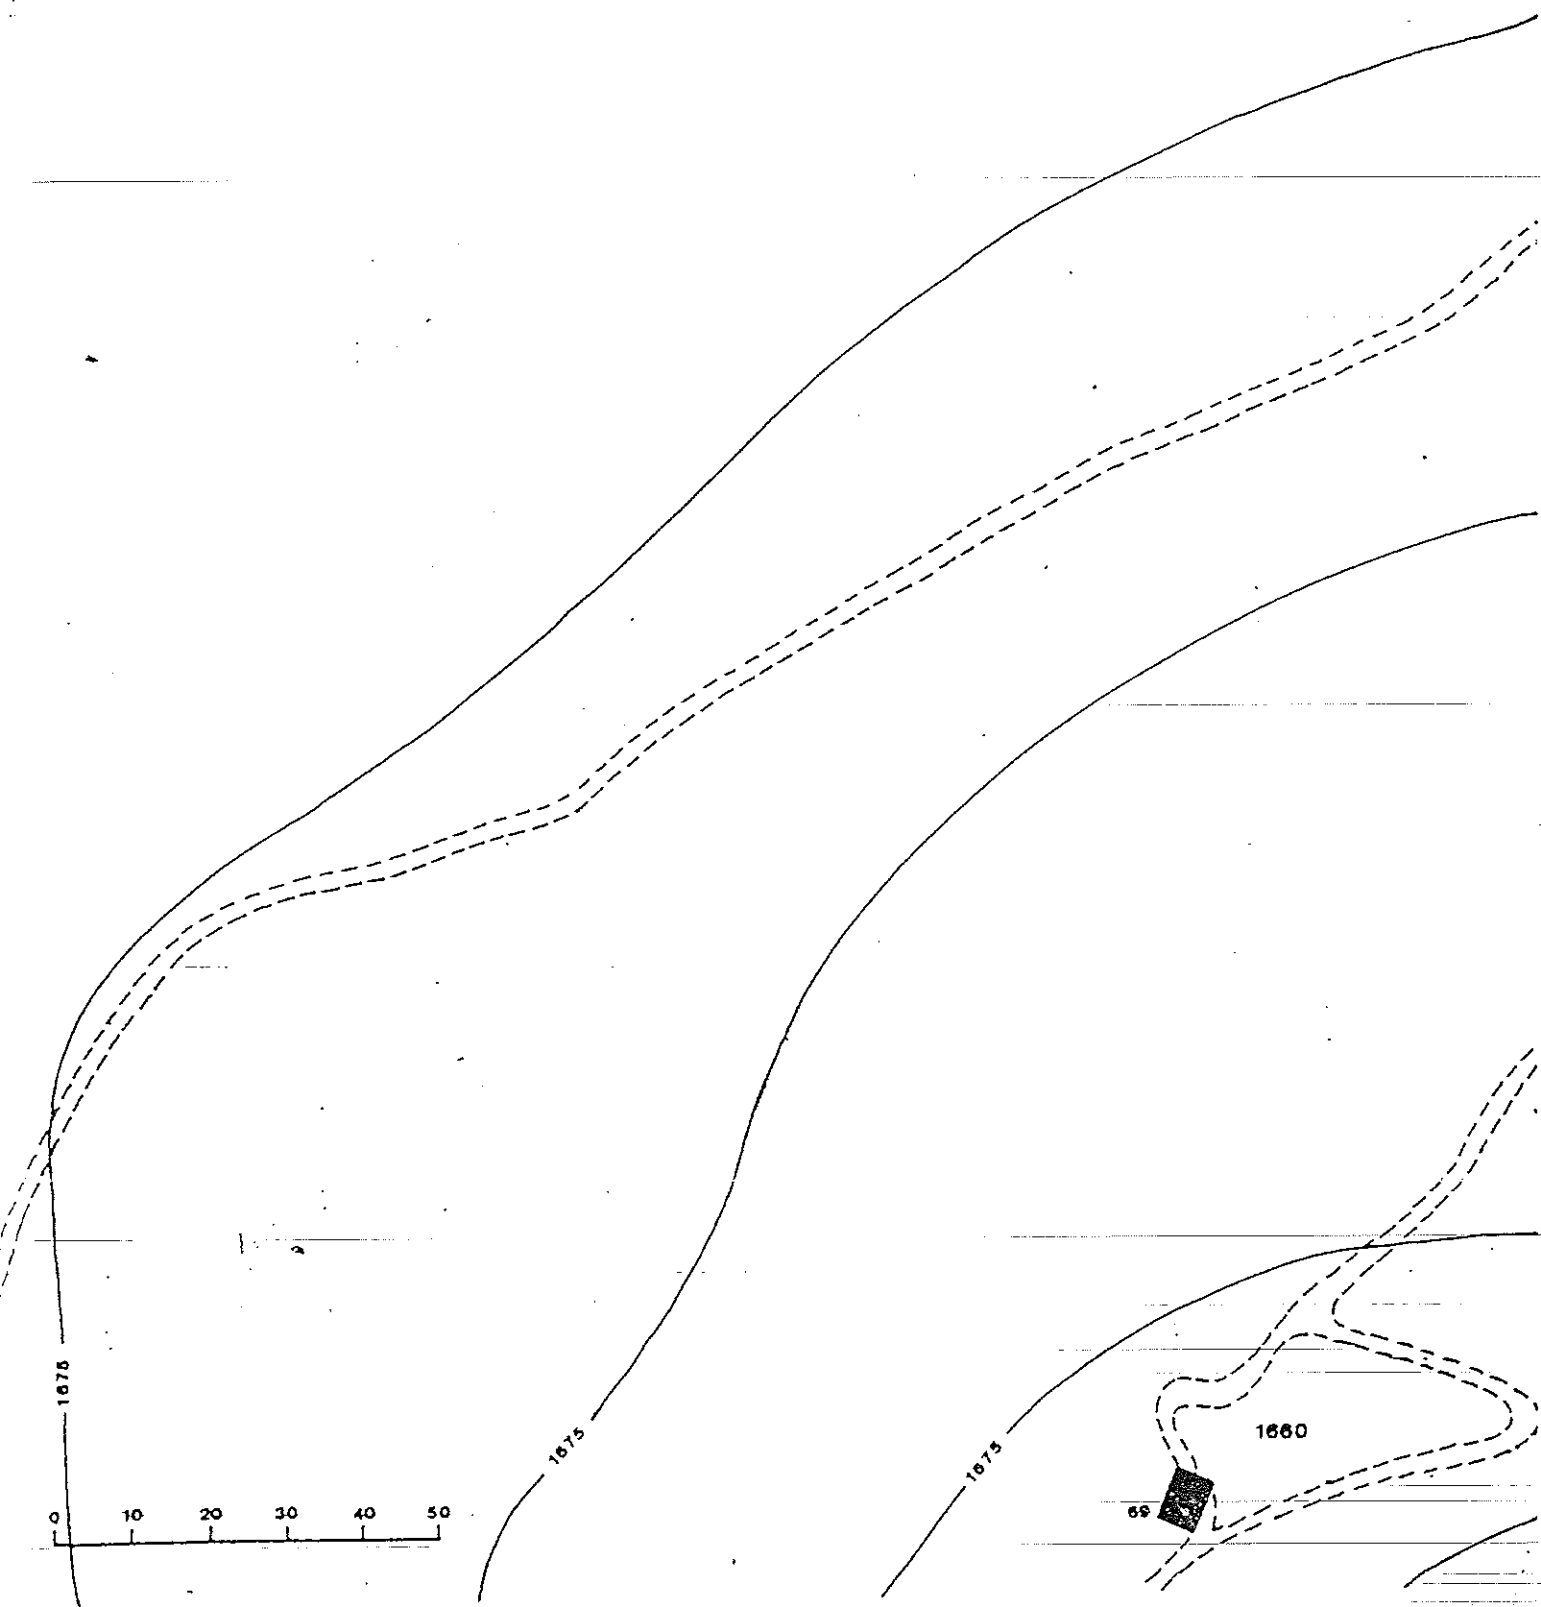

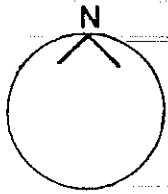




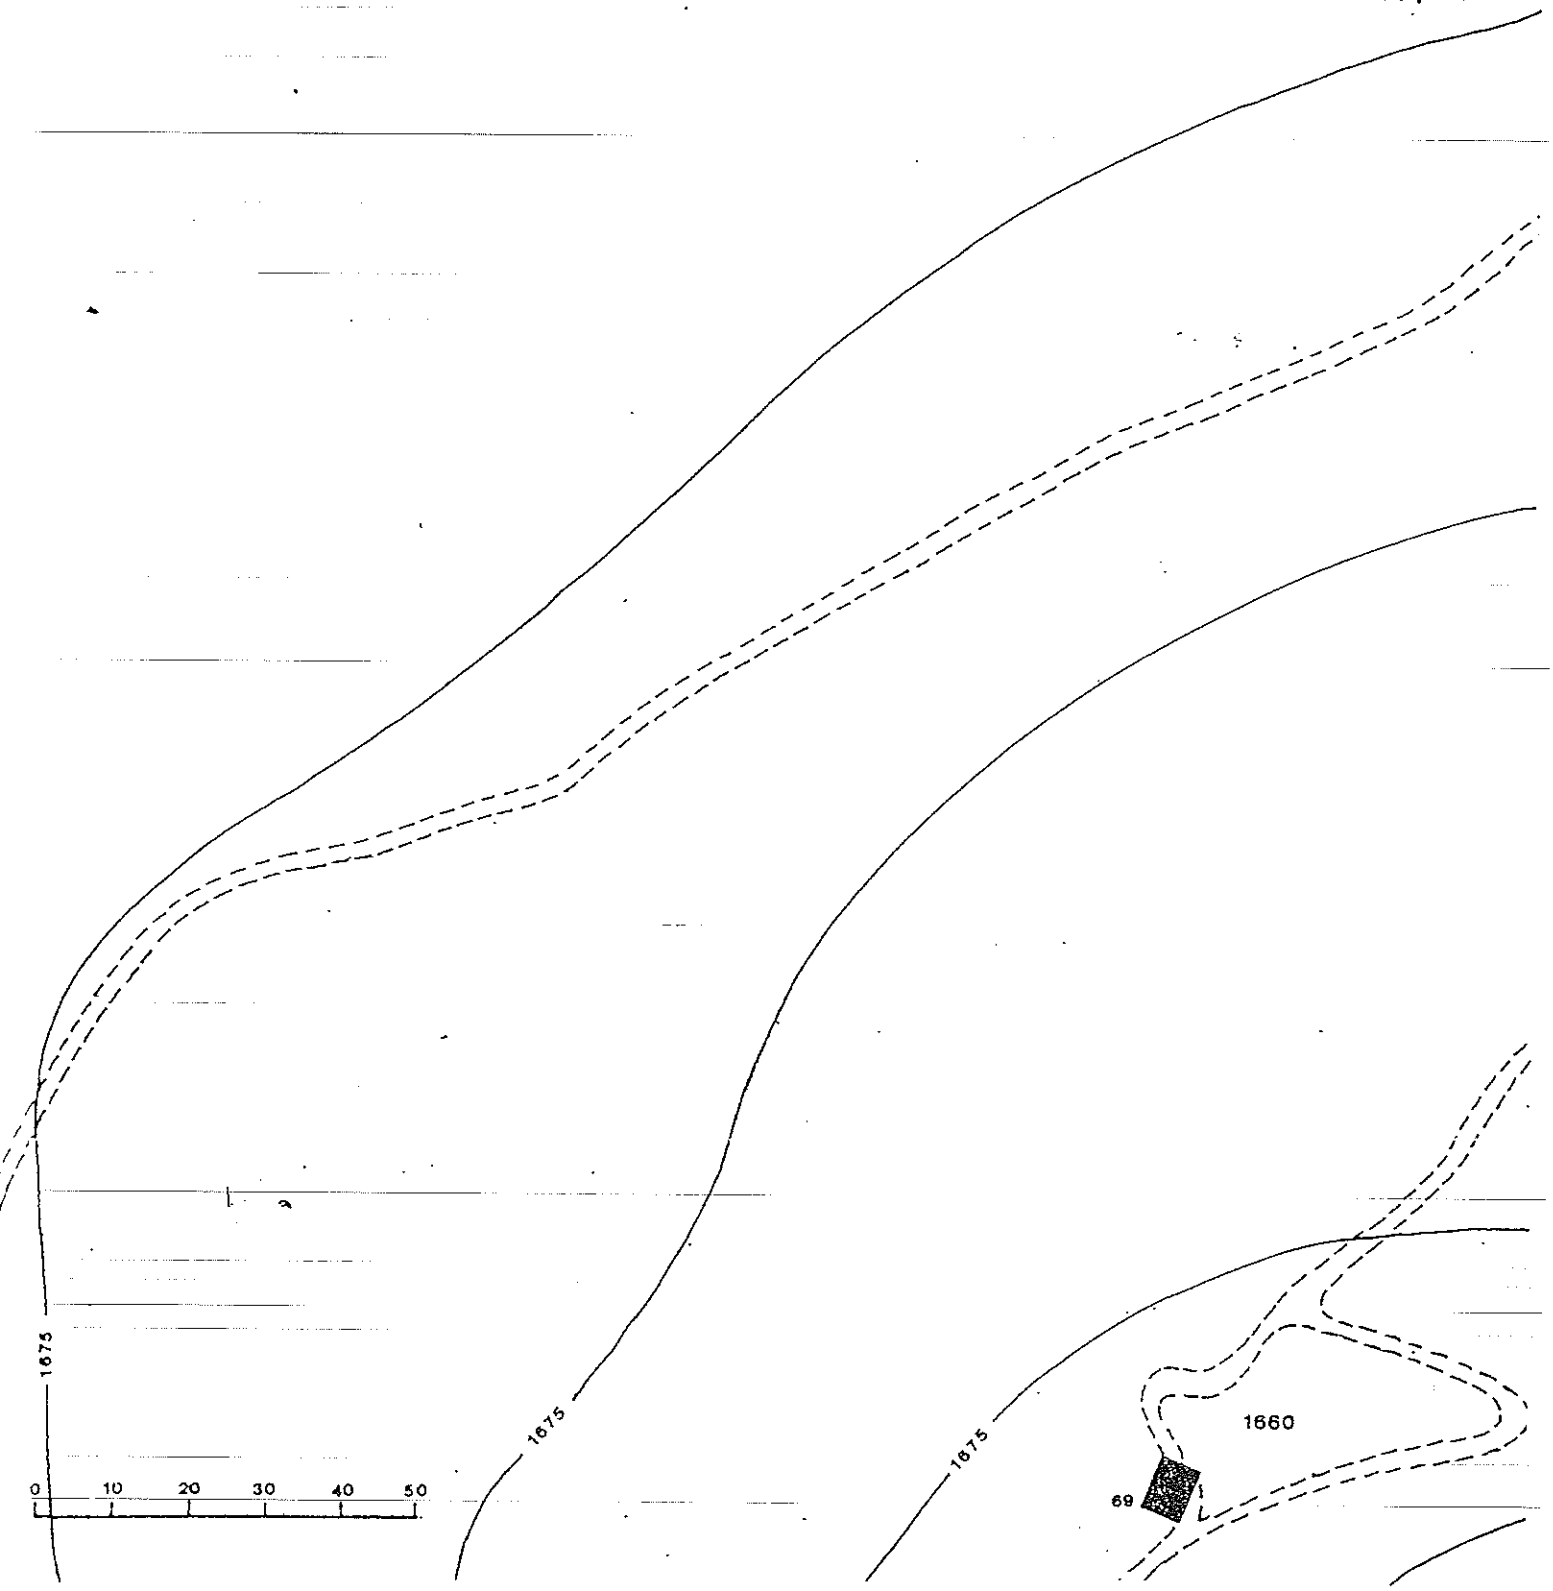
DEVERO <sup>b</sup>

(11)

XIX sec.  
(ipotesi)

### LEGENDA

-  pietra
-  legno
-  legno  
rivestito di pietra



Edificio pre 1950 conservato (edificio di particolare pregio)

Intervento ex art. 10

Restauro conservativo senza aumento di volume e con demolizione del volume aggiunto sul retro;  
è ammessa la conservazione dell'edificio aggiunto purchè il tetto sia portato alla stessa pendenza del  
principale e sia realizzato in piode tradizionali

In particolare nella foto notare il dipinto di Madonna conservato sul lato est (datato 1846) e la  
meridiana sul lato sud



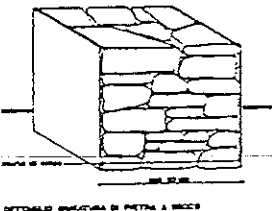
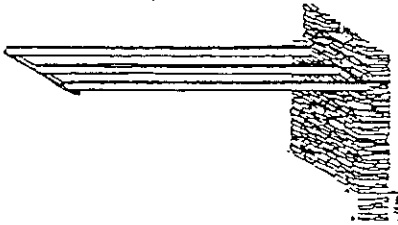
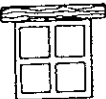
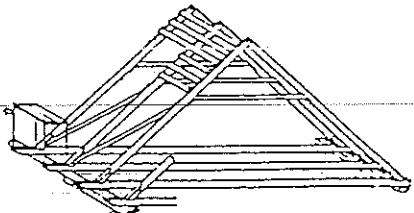
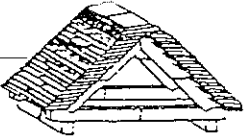


F FIENILE

ST STALLA

AB ABITAZIONE

DE NON UTILIZZATO O DEPOSITO O MAGAZZINO

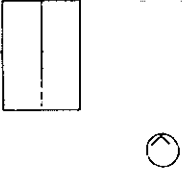scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
		originarie	attuali
	m 7.00 m 5.00	int // pt AB lp AB 2p // s.t. DE	// AB AB // DE
schema distributivo 		elementi storici DIPINTO DI MADONNA SUL LATO EST CON DATA 1843 : 18. C. P. F. 1843 MACULA NON EST CUM ME MERIDIANA SUL LATO SUD	
muri 		solai/volte 	
aperture 		scale //	
struttura del tetto 		copertura/camini 	










b

agosto 1991 (data della foto)DEVERO edificio 60

Edificio rurale pre 1950 conservato  
Intervento ex art. 10

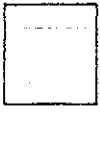Restauro conservativo con cambio di destinazione d'uso senza aumento di volume (vedi Tabella A),  
con demolizione del volume aggiunto e limitata apertura di finestre (vedi scheda finestre),

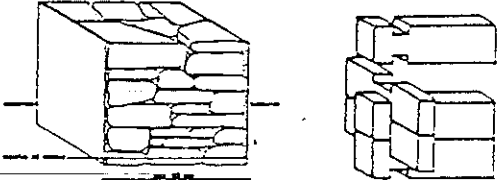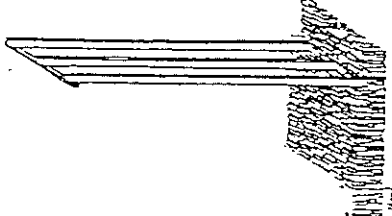

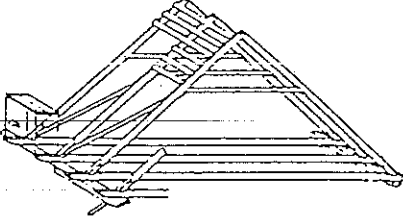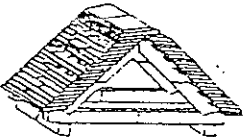scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
		originarie	attuali
	m 6.50 m 6.00	int // pt ST lp F 2p // s.t. F	// DE DE // DE
schema distributivo 		elementi storici 	
muri 		solai/volte 	
aperture 		scale 	
struttura del tetto 		copertura/camini 	



b

agosto 1991 (data della foto)

DEVERO edificio 62

Edificio pre 1950 conservato

Intervento ex art. 10








Manutenzione straordinaria senza aumento di volume.

In particolare nella foto:

restaurare i colori della facciata;

rifare la tinta delle persiane (vedi scheda finestre).

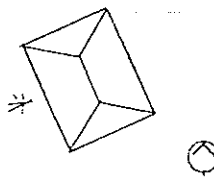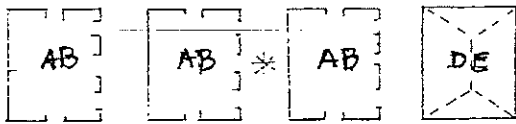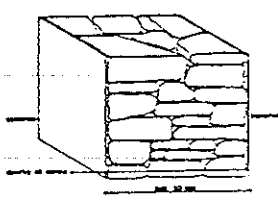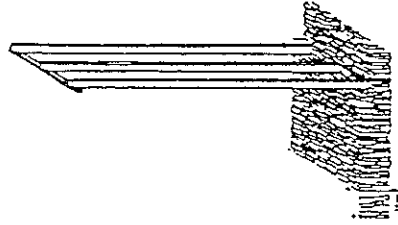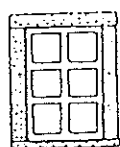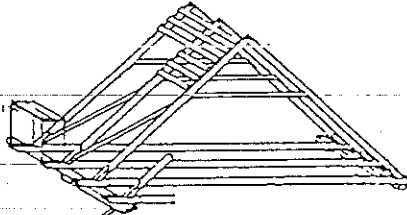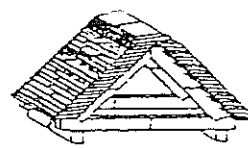

scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	m. 7.00 m. 6.00	originarie	attuali
		int ✱ pt AB lp AB 2p AB s.t. DE	// AB AB AB DE
schema distributivo		elementi storici	
		//	
muri		solai/volte	
 <small>DETTAGLIO MURAGLIA DI PIETRA A BICO</small>			
aperture		scale	
		//	
struttura del tetto		copertura/camini	
			

b

agosto 1991 (data della foto)

DEVERO edificio 63

Edificio pre 1950 conservato (edificio di particolare pregio)

Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria con limitato aumento di volume (vedi tabella B)

Notare sul lato posteriore il camino realizzato nella parete (da conservare)

N.B. Questo edificio non è, come sembra, del tipo ossolano di pietra (tabelle C e D) ma ha la struttura, rilevabile meglio dall'interno, degli edifici più antichi con parte anteriore di legno (tabella B) che sono in genere precedenti al 1700.

Nella foto: restaurare vano porta cantina




19 bis

19 bis



b



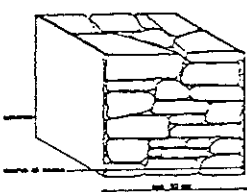
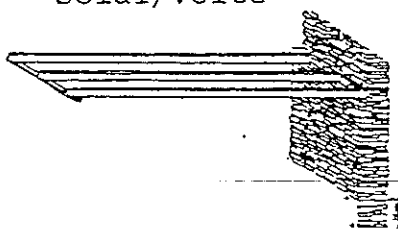

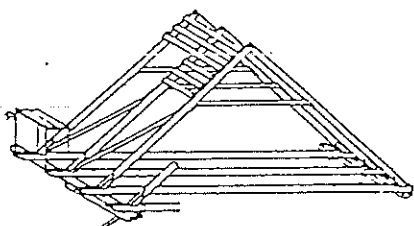
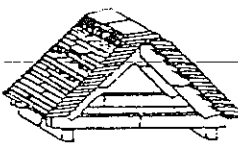
agosto 1991 (data della foto)

DEVERO edificio 63

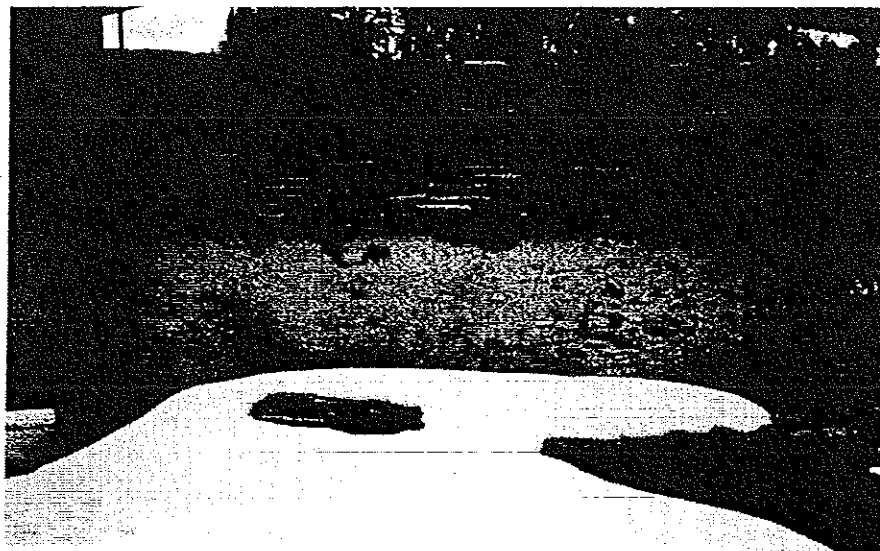

DEVERO edificio 63

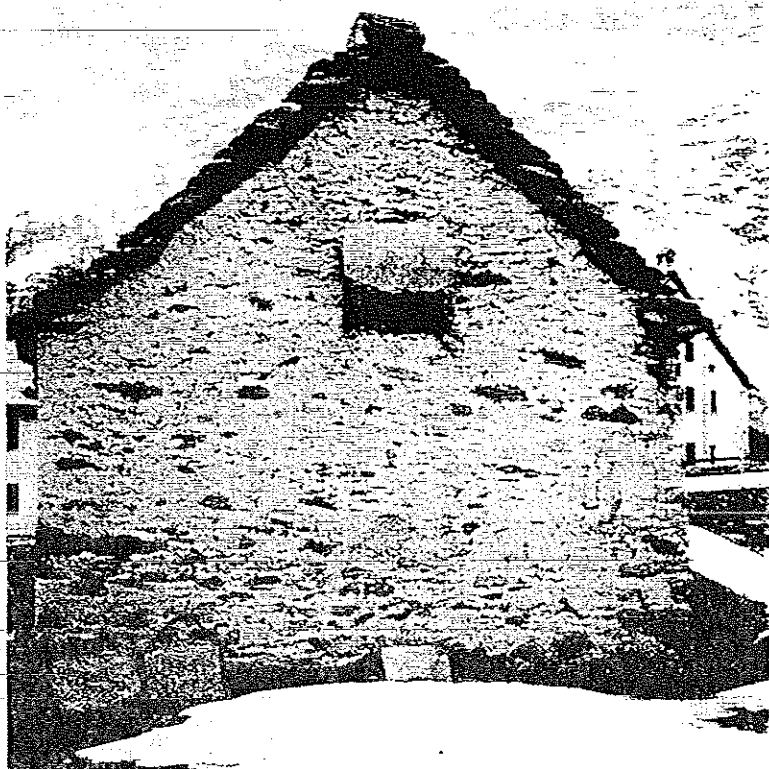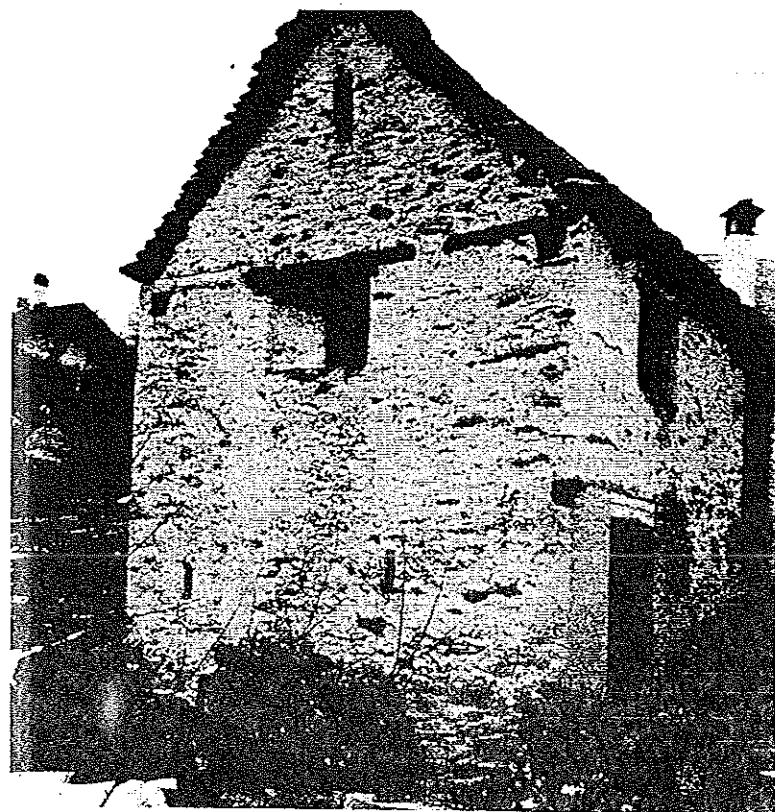

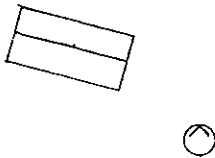scomposizione orientamento  	dimensioni  m 7,50 m 3,50	funzioni originarie int    / pt    ST lp    AB 2p    // s.t.    F	funzioni attuali // DE DE // DE
schema distributivo  	elementi storici  //		
muri   <p>* vedi H.B. pag 19</p> <p>DETTAGLIO INQUADRA DI PIETRA A BICO</p>	solai/volte  		
aperture  	scale  //		
struttura del tetto  	copertura/camini  		


## Albergo CERVANDONE

### Edificio pre 1950 alterato

L'Albergo Cervandone in origine era limitato al corpo di fabbrica corrispondente alle sette finestre di destra visibili nella Foto paesistica ed aveva quindi una dimensione più adatta all'ambiente, anche perché si presentava in posizione simmetrica con la cosiddetta CASA DELLA CONTESSA.

### Intervento ex articoli 10 e 11


Ristrutturazione edilizia con eventuale limitato aumento di volume attraverso l'adozione di una delle soluzioni volumetriche esposte nelle seguenti assonometrie. In particolare devono essere conservate le aperture originarie, ricostruita la copertura originaria e demoliti i volumi aggiunti. Per favorirne il recupero si ipotizza un utilizzo complesso che integri destinazioni residenziali, turistico-ricettive e commerciali.



Da demolire



Alterato da sistemare



Da mascherare con interventi sul verde

August 1992

DEVERO

